

Verlegeanleitung

für Folien für Gebäudeverglasungen

1. Werkzeuge und Hilfsmittel

Gummiwischer, Holzwischer, Lineal, Aluminiumleiste oder Ähnliches, ein Cuttermesser, Plastiksprühflasche, wie sie zum Blumenbestäuben verwendet wird. Verlegewerkzeuge können, falls nicht vorhanden, von uns bezogen werden.

2. Fensterreinigung

Reinigen Sie die gesamten Glasflächen mit einem handelsüblichen Fensterputzmittel. Ablagerungen auf dem Glas oder andere Unebenheiten können am besten mit einem Glaskratzer, falls nicht vorhanden, mit einer Rasierklinge entfernt werden. **Achten Sie dabei besonders auf die Ränder und Ecken!**

Schneiden Sie auf die zu beschichtende Fläche zu, geben Sie jedoch bei Breite und Höhe mindestens 1 cm zu.

3. Entfernen der Schutzschicht von der Folie

Bekleben Sie die Folie an einer Ecke beidseitig mit Filmklebestreifen.

Beim Auseinanderziehen dieser beiden Streifen können Sie die Deckfolie von der Sonnenschutzfolie lösen.

Achtung: Während eine Person nur die Folie hält, ziehen Sie die Deckfolie mit beiden Händen langsam von der Originalfolie ab. Besprühen Sie die Folie dabei gleichmäßig mit Wasser. **Achten Sie darauf, dass sie gleichmäßig benetzt wird!** Geben Sie zuvor jedoch noch maximal 1 Esslöffel Applikator auf 5 Liter Wasser in die Sprühflasche.

4. Anbringung der Folie am Fenster

Die zu beschichtende Glasfläche nochmals mit Wasser-Applikator-Gemisch besprühen. Legen Sie nun die feuchte Klebeseite der Folie auf die nasse Fensterfläche auf. Noch lässt sich die Folie leicht verschieben. Jetzt besprühen Sie die Ihnen zugewandte Seite der Folie ebenfalls mit Wasser aus der Sprühflasche. Mit Hilfe des Gummiwischers drücken Sie das Wasser zwischen Folie und Scheibe von der Mitte langsam nach außen. Diesen Arbeitsgang sollten Sie unter Verwendung des Holzwischers mindestens zweimal wiederholen. Hierdurch wird möglichst viel Montagewasser unter der Folie hervorgequetscht, wodurch ein schnelleres Antrocknen erzielt wird.

Überstehende Folie schneiden Sie mit einem Cuttermesser und einer Aluminiumleiste ab. **Achten Sie darauf, dass der Schnitt gerade noch an der Glasfläche erfolgt.** Einige Stunden nach der Beschichtung können je nach Folientyp durch zusammenlaufendes Wasser Blasen und vereinzelt weiße Flecken im Kleber auftreten. Wasserblasen und auch Flecken trocknen je nach Umgebungstemperatur in einem Zeitraum von 3-6 Wochen völlig aus.

5. Pflegeanweisung:

Alle Fensterflächen mit einem Fensterleder und einem Glasreiniger auf Alkoholbasis reinigen. **Beschichtete Scheiben niemals trocken abreiben!**